


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

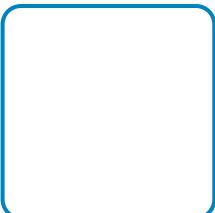

Adresse de l'immeuble
Place Edouard Vasseux
Maison Assistantes Maternelle
60640 GOLANCOURT

Date d'édition du rapport
30/11/2023

Opérateur de repérage
Frédéric SPINELLI

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

SOMMAIRE

■ Désignation de l'immeuble	3
■ Désignation du propriétaire	3
■ Désignation de l'opérateur de repérage	3
■ Réalisation de la mission	3
■ Cadre réglementaire	3
■ Limites du domaine d'application du repérage	4
▶ Programme de travaux du donneur d'ordre	4
▶ Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage	4
■ Conclusion	4
▶ Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante	4
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	6
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	6
▶ Obligation de transmission du rapport	6
■ Dates de visite et d'établissement du rapport	6
■ Conditions de réalisation du repérage	7
▶ Historique de la mission	7
▶ Programme de repérage réglementaire	7
▶ Modes opératoires	7
▶ Conditions spécifiques du repérage	7
▶ Constatations diverses	7
■ Résultats détaillés du repérage	7
▶ Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés	7
▶ Locaux visités & matériaux et produits repérés	8
▶ Matériaux et produits contenant de l'amiante	14
▶ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	16
■ Annexes	21
▶ Estimation de la quantité de MPCA repérés	21
▶ Rapports précédemment réalisés	22
▶ Plans et croquis	22
▶ Rapports d'essais de laboratoire	26
▶ Planche photographique	38
▶ Attestation d'assurance	44
▶ Certifications	44
▶ Attestation d'indépendance	44

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : **Place Edouard Vasseux
Maison Assistantes Maternelle
60640 GOLANCOURT**
Nature de l'immeuble : **Locaux communaux**
Étendue de la prestation : **Parties Privatives**
Destination des locaux : **Autres bâtiments de culture et de loisirs**
Date du permis de construire : **1948 - 1974**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Propriétaire : **MAIRIE DE GOLANCOURT – 420 Rue Verte 60640 GOLANCOURT**
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Qualité du donneur d'ordre : **Maître d'oeuvre**
Identification : **ECOBAT HABITAT – C°/ Mr Loic DEGAUCHY**

DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Opérateur de repérage : **Frédéric SPINELLI**
Certification n°13-364 délivrée le 23/05/2022 pour 7 ans par Abcidia Certification (102 route de Limours 78470 ST RÉMY LÈS CHEVREUSE) Avec mention
Formation à la prévention des risques liés à l'amiante conformément à l'arrêté du 23 février 2012

Cabinet de diagnostics : **SAS NEWTON - AGENDA OISE**
BP 10043 - Centre Inovia - Bd Cambronne - 60400 NOYON
N° SIRET : 431 333 673 00058

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **1er Janvier 2023 au 1er Janvier 2024**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

RÉALISATION DE LA MISSION

N° de dossier : **2023-10-1618 #A1**
N° de la version précédente : **Sans objet**
Ordre de mission du : **06/11/2023**
Accompagnateur(s) : **MAIRIE DE GOLANCOURT (Propriétaire)**
Document(s) fourni(s) : **Aucun**
Moyens mis à disposition : **Aucun**
Laboratoire(s) d'analyses : **ITGA RENNES R – Parc Edonia, Bât R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 – 35768 ST GREGOIRE CEDEX –
Accréditation n°1-5967**
Commentaires : **Néant**

CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition à l'amiante – Repérages avant travaux
- Articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail : Évaluation initiale des risques
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâties
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâties

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPÉRAGE

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs

à l'amiante. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération. Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles bâties consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux de retrait ou d'encapsulation d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre transmet sa mise à jour à l'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulation de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail).

Programme de travaux du donneur d'ordre

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

Plan de travaux fourni par le maître d'ouvrage Ecobat Habitat 60200 COMPIEGNE

Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Le repérage des fondations et canalisations enterrées sera réalisé dans un repérage avant-travaux distinct du présent dossier lorsque ces éléments seront accessibles.

CONCLUSION

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés figure en Annexe.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DÉSIGNATION	Parois verticales intérieures			
Parois verticales intérieures					
4	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Entrée	Après analyse		
5	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Entrée	Après analyse		
11	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	Après analyse		
12	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	Après analyse		
18	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	Après analyse		
19	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	Après analyse		
39	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	Après analyse		
76	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	Après analyse		
77	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	Après analyse		
97	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	Après analyse		
98	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	Après analyse		
112	Mur(s) ACD Colle plinthes	Maison 1er étage WC	Après analyse		
Planchers et planchers techniques					
53	Sol Dalles de sol blanches	Maison 1er étage Palier	Après analyse		
54	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Palier	Après analyse		
59	Sol Dalles de sol blanches	Maison 1er étage Pièce Principale	Après analyse		
60	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Pièce Principale	Après analyse		
64	Plancher Ciment réagrèage	Maison 1er étage Pièce Principale	Après analyse		
65	Plancher Ciment réagrèage	Maison 1er étage Palier	Après analyse		
72	Plancher Ciment réagrèage	Maison 1er étage Cuisine	Après analyse		
82	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Dégagement	Après analyse		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DÉSIGNATION				
87	Plancher Ciment réagrégé	Maison 1er étage Dégagement	Après analyse		
93	Plancher Ciment réagrégé	Maison 1er étage Salle de bains	Après analyse		
107	Plancher Ciment réagrégé	Maison 1er étage WC	Après analyse		
117	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 1	Après analyse		
120	Plancher Ciment réagrégé	Maison 1er étage Chambre 1	Après analyse		
122	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 2	Après analyse		
125	Plancher Ciment réagrégé	Maison 1er étage Chambre 2	Après analyse		

Méthode : Après analyse = Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
 Sur décision de l'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)

ND : Non dégradé

EU : État d'usage

D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DA-PP) prévu au I de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

DATES DE VISITE ET D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le 15/11/2023

Rapport rédigé à NOYON, le 30/11/2023

Opérateur de repérage : Frédéric SPINELLI

Durée de validité : Non définie par la réglementation

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise



SAS NEWTON - AGENDA OISE

BP 10043 - Centre Inovia - Bd Cambronne -
 60400 NOYON

Tél : 03 44 41 01 38

SIRET : 431 333 673 00058 – APE : 741G

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
06/11/2023	Signature de l'ordre de mission	
15/11/2023	Repérage sur site	Opérateur : Frédéric SPINELLI
16/11/2023	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
30/11/2023	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°2023-10-1618 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

Conditions spécifiques du repérage

Sans conditions

Constatations diverses

Néant

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
 - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
 - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;
 - ▶ Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
 - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
 - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction

CARACTÉRISTIQUE		Identifier	Commentaire
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')	
Sondages et prélèvements	⊗	Prélèvement (P1 : référence du prélèvement) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amiante	
	⊕	Sondage : le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif D1 : référence de la décision opérateur ZPSO : zone présentant des similitudes d'ouvrage (se réfère à un prélèvement ou une décision de l'opérateur sur un matériau ou produit de même nature : ce prélèvement ou cette décision de l'opérateur est l'élément témoin de référence de la ZPSO) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amiante	
	Ⓐ	Présence d'amiante	
	!	Prélèvement en attente de résultat d'analyse	
Paroi	A, B, ..., Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre	
	SO	Sol	
	PL	Plafond	
État de conservation (EC)	ND	Non dégradé	
	EU	État d'usage	
	D	Dégradé	
Justification	Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante		

Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogrammes 'a' et prélèvements/sondages en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Maison Rez de chaussée Entrée	1	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		P1 ⊗
	2	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 ⊕
	3	Plafond Enduit projeté		P2 ⊗
	4	Mur(s) B Colle plinthes		P3 ⊗ a
	5	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P3 ⊕ a

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélevements
	N°	Désignation	Photo	
	6	Plancher Colle carrelage		P4 
	7	Plancher Dalle béton		P5 
Maison Rez de chaussée Dégagement accés garage	8	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	9	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	10	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 
	11	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P3 
	12	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P3 
	13	Plancher Colle carrelage		ZPSO P4 
	14	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 
	15	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	16	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	17	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 
Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	18	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P3 
	19	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P3 
	20	Plancher Colle carrelage		ZPSO P4 
	21	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 
Maison Rez de chaussée garage côté chaufferie	22	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage		P6 
	23	Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit		P7 

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélevements
	N°	Désignation	Photo	
Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	24	Plancher Dalle béton		P8 
	129	Conduit(s) de fumées Enduit ciment		P28 
Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	27	Plancher Dalle béton		ZPSO P8 
	28	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc		P9 
	29	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	30	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
Maison Rez de chaussée Pièce Principale	31	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 
	32	Mur(s) C Colle plinthes		P10 
	33	Mur(s) ABD Colle plinthes		ZPSO P10 
	35	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 
Maison Rez de chaussée Local ECS	37	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	38	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 
	39	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P3  
	41	Plancher Colle carrelage		ZPSO P4 
Maison Rez de chaussée Pièce Principale	42	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 
	43	Mur(s) e Bande calicot		P11 
Maison Rez de chaussée Local ECS	45	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P1 
	46	Plafond Enduit projeté		ZPSO P2 
	50	Plancher Dalle béton		ZPSO P5 

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélevements
	N°	Désignation	Photo	
	51	Mur(s) C Envduit rebouchage		P12 
Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	127	Façade avant Enduit projeté		P27 
	128	Façade droite Enduit projeté		ZPSO P27 
	52	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		P13 
Maison 1er étage Palier	53	Sol Dalles de sol blanches		P14  
	54	Sol Dalles de sol noires		P15  
	55	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		P16 
	56	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	57	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	65	Plancher Ciment réagrégé		ZPSO P17  
Maison 1er étage Pièce Principale	59	Sol Dalles de sol blanches		ZPSO P14  
	60	Sol Dalles de sol noires		ZPSO P15  
	62	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélevements
	N°	Désignation	Photo	
	63	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	64	Plancher Ciment réagrégation		P17  
	130	Mur(s) B Enduit		P29 
	131	Mur(s) CD Enduit		ZPSO P29 
	66	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 
	69	Mur(s) A Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	70	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	71	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	72	Plancher Ciment réagrégation		ZPSO P17  
	73	Plancher Colle carrelage		P18 
	74	Mur(s) C Colle faience		P19 
Maison 1er étage Cuisine	75	Mur(s) D Colle faience		ZPSO P19 
	76	Mur(s) B Colle plinthes		P20  
	77	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P20  
	78	Mur(s) C Joint silicone		P21 
	79	Mur(s) CE Joint silicone		ZPSO P21 

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélevements
	N°	Désignation	Photo	
Maison 1er étage Dégagement	80	Plafond Colle dalles		P22 
	81	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 
	82	Sol Dalles de sol beiges		P23  
	85	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	86	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	87	Plancher Ciment réagrégé		ZPSO P17  
	88	Plafond Colle dalles		P24 
	89	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 
	91	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	92	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
Maison 1er étage Salle de bains	93	Plancher Ciment réagrégé		ZPSO P17  
	94	Plancher Colle carrelage		ZPSO P18 
	96	Mur(s) B Colle faience		P25 
	97	Mur(s) B Colle plinthes		ZPSO P20  
	98	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P20  
Maison 1er étage WC	99	Mur(s) D Joint silicone		P26 
	101	Plafond Colle dalles		ZPSO P22 
	102	Mur(s) BCD Colle faience		ZPSO P25 
	103	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil		ZPSO P13 
	105	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	106	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélevements
	N°	Désignation	Photo	
	107	Plancher Ciment réagrégé		ZPSO P17  
	108	Plancher Colle carrelage		ZPSO P18 
	112	Mur(s) ACD Colle plinthes		ZPSO P20  
	115	Plafond Colle dalles		ZPSO P22 
Maison 1er étage Chambre 1	117	Sol Dalles de sol beiges		ZPSO P23  
	118	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	119	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	120	Plancher Ciment réagrégé		ZPSO P17  
	121	Plafond Colle dalles		ZPSO P24 
Maison 1er étage Chambre 2	122	Sol Dalles de sol beiges		ZPSO P23  
	123	Mur(s) BCD Enduit Platreux projeté		ZPSO P16 
	124	Plafond Joint calicot		ZPSO P11 
	125	Plancher Ciment réagrégé		ZPSO P17  
	126	Plafond Colle dalles		ZPSO P24 
Maison 2ème étage Combles Sous pentes de toiture	132	Conduit(s) Enduit ciment		P30 

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

Néant

APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faience	Maison Rez de chaussée Entrée	B	P3	ND		
5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faience	Maison Rez de chaussée Entrée	ACD	X	P3	ND	
11	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faience	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	B	X	P3	ND	
12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faience	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	ACD	X	P3	ND	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faience	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	B	X	P3	ND	
19	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faience	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	ACD	X	P3	ND	
39	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle des plinthes faience	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	ABC DEF	X	P3	ND	
53	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Palier	SO		P14	ND	
54	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Palier	SO		P15	ND	
59	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Pièce Principale	SO	X	P14	ND	
60	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Pièce Principale	SO	X	P15	ND	
64	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Pièce Principale	SO		P17	ND	
65	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Palier	SO	X	P17	ND	
72	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Cuisine	SO	X	P17	ND	
76	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	B		P20	ND	
77	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine	ACD	X	P20	ND	
82	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Dégagement	SO		P23	ND	
87	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Dégagement	SO	X	P17	ND	
93	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Salle de bains	SO	X	P17	ND	
97	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	B	X	P20	ND	
98	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains	ACD	X	P20	ND	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
107	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage WC	SO	X	P17	ND	
112	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle plinthes	Maison 1er étage WC	ACD	X	P20	ND	
117	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Chambre 1	SO	X	P23	ND	
120	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Chambre 1	SO	X	P17	ND	
122	Revêtements de sols / Dalles de sol	Maison 1er étage Chambre 2	SO	X	P23	ND	
125	Revêtements de sols / Sols coulés à base ciment (terrazolith...)	Maison 1er étage Chambre 2	SO	X	P17	ND	


Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

Néant

APRÈS ANALYSE

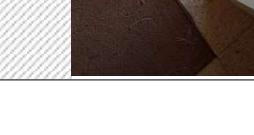ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
1	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Entrée	A		P1		
2	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Entrée	BCD	X	P1		
3	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Entrée	PL		P2		
6	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, râgrâgements, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Entrée	SO		P4		
7	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Entrée	SO		P5		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
8	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	A	X	P1		
9	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	BCD	X	P1		
10	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	PL	X	P2		
13	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	SO	X	P4		
14	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Dégagement accès garage	SO	X	P5		
15	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	A	X	P1		
16	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	BCD	X	P1		
17	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	PL	X	P2		
20	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	SO	X	P4		
21	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier	SO	X	P5		
22	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Maison Rez de chaussée garage côté chaufferie	A		P6		
23	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Joints entre éléments, joints plats pré découpés pour brides	Maison Rez de chaussée garage côté chaufferie	A		P7		
24	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée garage côté chaufferie	SO		P8		
27	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	SO	X	P8		
28	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	A		P9		
29	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	A	X	P1		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
30	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	BCD	X	P1		
31	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	PL	X	P2		
32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle limon faience	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	B		P10		
33	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle limon faience	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	ACD	X	P10		
35	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	SO	X	P5		
37	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	ABC DEF	X	P1		
38	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	PL	X	P2		
41	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	SO	X	P4		
42	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	SO	X	P5		
43	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	E		P11		
45	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Local ECS	ABC D	X	P1		
46	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Local ECS	PL	X	P2		
50	Revêtements de sols / Dalle béton	Maison Rez de chaussée Local ECS	SO	X	P5		
51	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison Rez de chaussée Local ECS	C		P12		
52	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Palier	SO		P13		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
55	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Palier	A		P16		
56	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Palier	BCD	X	P16		
57	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Palier	PL	X	P11		
62	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Pièce Principale	ABD EFG H	X	P16		
63	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Pièce Principale	PL	X	P11		
66	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Cuisine	SO	X	P13		
69	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Cuisine	A	X	P16		
70	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Cuisine	BCD	X	P16		
71	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Cuisine	PL	X	P11		
73	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Cuisine	SO		P18		
74	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Maison 1er étage Cuisine	C		P19		
75	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	Maison 1er étage Cuisine	D	X	P19		
78	Evier / Joint silicone	Maison 1er étage Cuisine	D		P21		
79	Evier / Joint silicone	Maison 1er étage Cuisine	CE	X	P21		
80	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Cuisine	PL		P22		
81	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Dégagement	SO	X	P13		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
85	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Dégagement	ABC DEF	X	P16		
86	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Dégagement	PL	X	P11		
88	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Dégagement	PL		P24		
89	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Salle de bains	SO	X	P13		
91	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Salle de bains	ABC D	X	P16		
92	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Salle de bains	PL	X	P11		
94	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage Salle de bains	SO	X	P18		
96	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle faience	Maison 1er étage Salle de bains	B		P25		
99	Lavabo / Joint silicone	Maison 1er étage Salle de bains	D		P26		
101	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Salle de bains	PL	X	P22		
102	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle faience	Maison 1er étage Salle de bains	CD	X	P25		
103	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage WC	SO	X	P13		
105	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage WC	ABC D	X	P16		
106	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage WC	PL	X	P11		
108	Revêtements de sols / Colles non bitumineuses	Maison 1er étage WC	SO	X	P18		
115	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage WC	PL	X	P22		
118	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Chambre 1	ABC D	X	P16		
119	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Chambre 1	PL	X	P11		
121	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Chambre 1	PL	X	P24		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
123	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Chambre 2	ABC D	X	P16		
124	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Bandes calicot	Maison 1er étage Chambre 2	PL	X	P11		
126	Revêtement / Colle dalles	Maison 1er étage Chambre 2	PL	X	P24		
127	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	Faça de ava		P27		
128	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	Faça de dro	X	P27		
129	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Enduit	Maison Rez de chaussée garage côté chaufferie	Conduit		P28		
130	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Pièce Principale	B		P29		
131	Murs et cloisons maçonnes / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Maison 1er étage Pièce Principale	CD	X	P29		
132	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) / Enduit ciment	Maison 2ème étage Combles Sous pentes de toiture	Conduit		P30		

ANNEXES

Estimation de la quantité de MPCA repérés

Cette quantification des MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante) est une estimation établie sur la base des sondages et prélèvements réalisés. Elle est donnée à titre indicatif, dans l'unité appropriée (quantité d'œuvre) : ml (mètres linéaires), m² (mètres carrés), u (unités) ou t (tonnes).

Il ne s'agit pas d'une évaluation des quantités prévisibles de déchets amiantés : lorsque l'opérateur de repérage intervient, il ne peut pas connaître le ou les processus qui seront mis en œuvre par les entreprises intervenant ultérieurement, d'autant plus que celles-ci ne sont pas encore choisies, ni ce que leur mise en œuvre générera comme déchets. Cette estimation ne peut servir de base contractuelle à l'élaboration d'un devis de désamiantage.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DÉSIGNATION				
Parois verticales intérieures					
4	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Entrée		25 ml	
11	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Dégagement accés garage		25 ml	

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DÉSIGNATION				
18	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Rangement sous escalier		25 ml	
39	Mur(s) B Colle plinthes	Maison Rez de chaussée Pièce Principale		25 ml	
76	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Cuisine		10 ml	
97	Mur(s) B Colle plinthes	Maison 1er étage Salle de bains		10 ml	
Planchers et planchers techniques					
53	Sol Dalles de sol blanches	Maison 1er étage Palier		40 m ²	
54	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Palier		40 m ²	
60	Sol Dalles de sol noires	Maison 1er étage Pièce Principale		40 m ²	
82	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Dégagement		7 m ²	
117	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 1		7 m ²	
122	Sol Dalles de sol beiges	Maison 1er étage Chambre 2		7 m ²	
64	Plancher Ciment réagréage	Maison 1er étage Pièce Principale		80 m ²	

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)

ND : Non dégradé

EU : État d'usage

D : Dégradé

MODALITÉS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination :

- **Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante** : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;
 - ▶ Ces déchets peuvent être stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (**ISDND**) : voir Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- **Tous les autres déchets d'amiante**, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;
 - ▶ Ces déchets doivent être éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (**ISDD**) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes (**ISDI**).

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des Préfectures, des Conseils départementaux, des Mairies, des DREAL et de l'ADEME (consulter le site [Sinoe Déchets](#)).

Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis

- Planche 1/3 : Maison - Rez de chaussée
- Planche 2/3 : Maison - 1er étage
- Planche 3/3 : Maison - 2ème étage

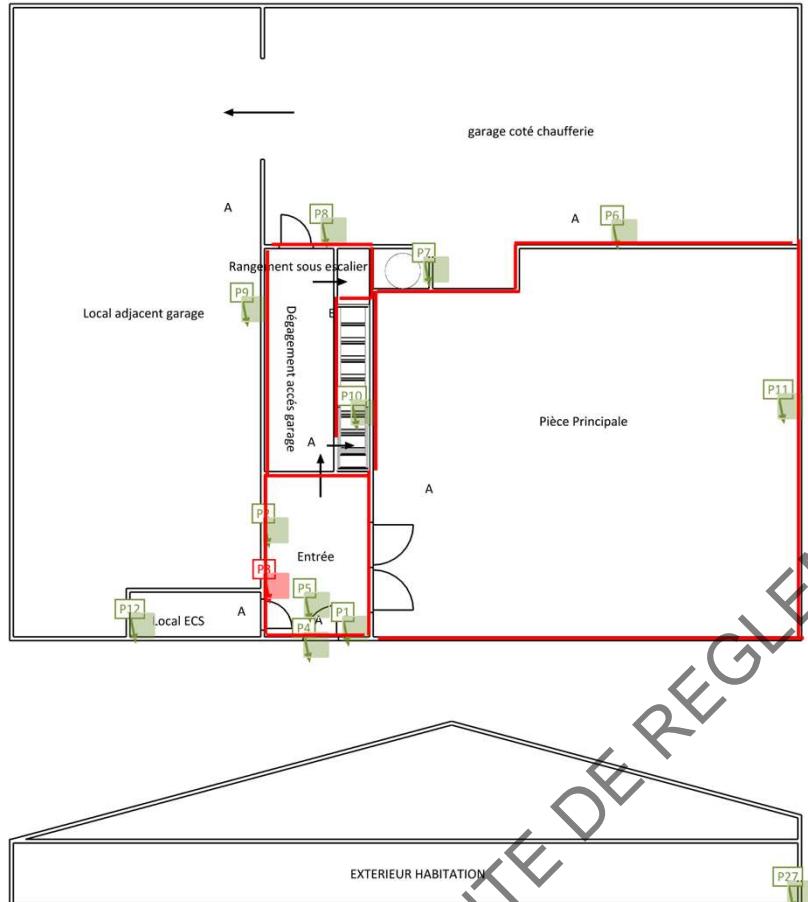


PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2023-10-1618 #A1	N° planche : 1/3
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Place Edouard Vasseux	
Adresse immeuble : Maison Assistantes Maternelle 60640 GOLANCOURT	
Bâtiment – Niveau : Maison - Rez de chaussée	
Document sans échelle remis à titre indicatif	

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
P3	Mur(s) B Colle plinthes	Entrée
MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
P1	Mur(s) A Enduit Platreux projeté	Entrée
P2	Plafond Enduit projeté	Entrée
P4	Plancher Colle carrelage	Entrée
P5	Plancher Dalle béton	Entrée
P6	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage	garage coté chaufferie
P7	Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit	garage coté chaufferie
P8	Plancher Dalle béton	garage coté chaufferie
P9	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc	Local adjacent garage
P10	Mur(s) C Colle plinthes	Montée d'escalier
P11	Mur(s) e Bande calicot	Pièce Principale
P12	Mur(s) C Envduit rebouchage	Local ECS
P27	Façade avant Enduit projeté	EXTERIEUR HABITATION

 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser
--	--

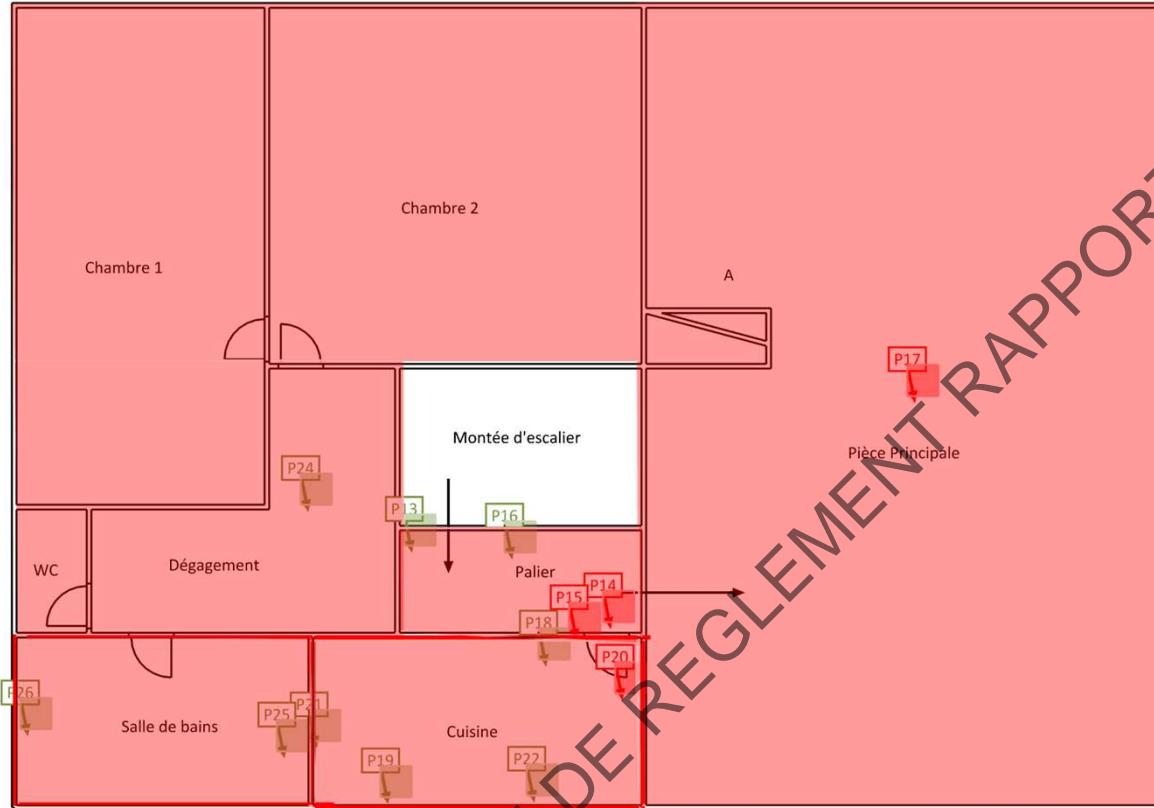


PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2023-10-1618 #A1	N° planche : 2/3
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Place Edouard Vasseux	
Adresse immeuble : Maison Assistantes Maternelle	
60640 GOLANCOURT	
Bâtiment – Niveau : Maison - 1er étage	
Document sans échelle remis à titre indicatif	

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
P14	Sol Dalles de sol blanches	Palier
P15	Sol Dalles de sol noires	Palier
P17	Plancher Ciment réagréage	Pièce Principale
P20	Mur(s) B Colle plinthes	Cuisine

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
P13	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil	Palier
P16	Mur(s) A Enduit Platreux projeté	Palier
P18	Plancher Colle carrelage	Cuisine
P19	Mur(s) C Colle faience	Cuisine
P21	Mur(s) C Joint silicone	Cuisine
P22	Plafond Colle dalles	Cuisine
P24	Plafond Colle dalles	Dégagement
P25	Mur(s) B Colle faience	Salle de bains
P26	Mur(s) D Joint silicone	Salle de bains

 Local non visité	 Investigation approfondie à réaliser
--	--

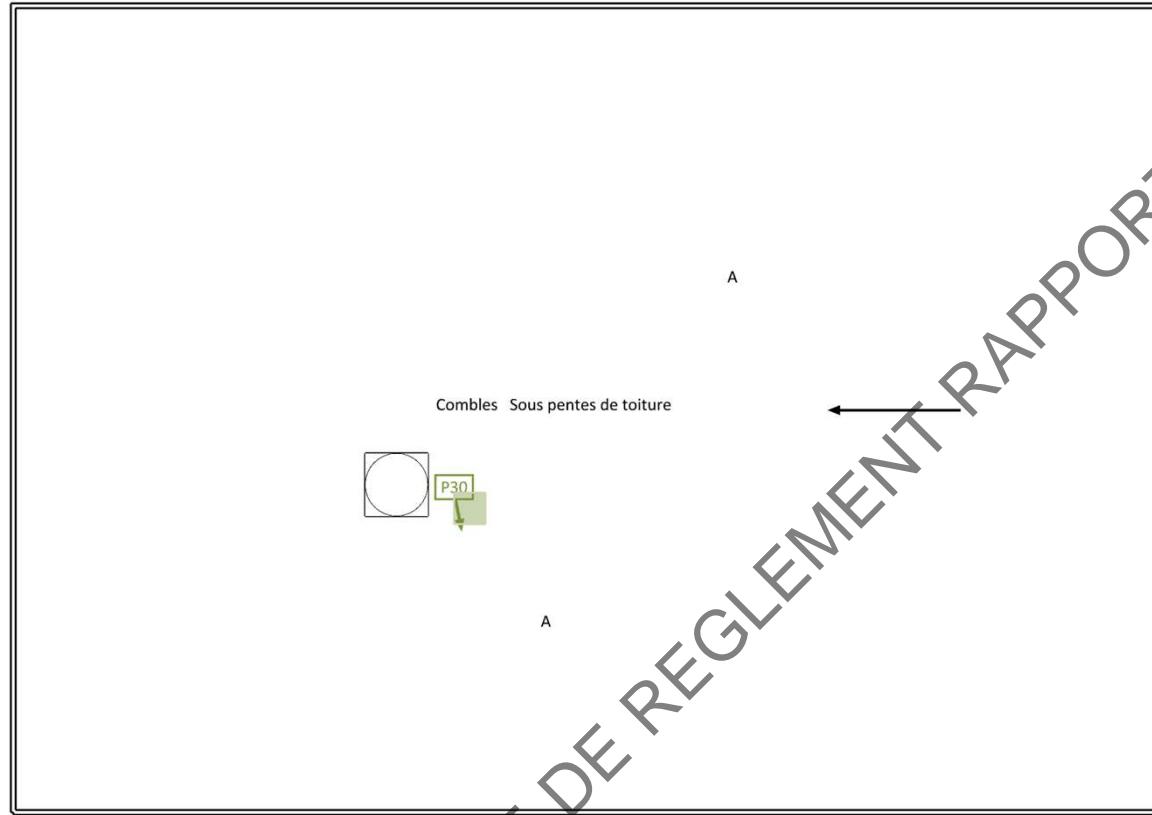


PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2023-10-1618 #A1	N° planche : 3/3
Type : Croquis	Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Place Edouard Vasseux	
Adresse immeuble : Maison Assistantes Maternelle	
60640 GOLANCOURT	
Bâtiment – Niveau : Maison - 2ème étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif


MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	Désignation	Localisation
P30	Conduit(s) Enduit ciment	Combles Sous pentes de toiture

	Local non visité		Investigation approfondie à réaliser
---	------------------	---	--------------------------------------

Rapports d'essais de laboratoire

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRÉLÈVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

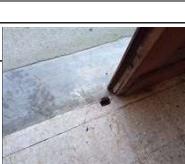Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	1	Mur(s) A Enduit Platreux projeté	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P2	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	3	Plafond Enduit projeté	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P3	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	4	Mur(s) B Colle plinthes	OUI	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P4	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	6	Plancher Colle carrelage	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P5	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Entrée	7	Plancher Dalle béton	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P6	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	22	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P7	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	23	Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P8	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	24	Plancher Dalle béton	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P9	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Local adjacent garage	28	Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P10	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Montée d'escalier	32	Mur(s) C Colle plinthes	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P11	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Pièce Principale	43	Mur(s) e Bande calicot	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P12	15/11/2023	Maison Rez de chaussée Local ECS	51	Mur(s) C Envduit rebouchage	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P13	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	52	Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P14	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	53	Sol Dalles de sol blanches	OUI	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P15	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	54	Sol Dalles de sol noires	OUI	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P16	15/11/2023	Maison 1er étage Palier	55	Mur(s) A Enduit Platreux projeté	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P17	15/11/2023	Maison 1er étage Pièce Principale	64	Plancher Ciment réagrégation	OUI	
		<u>Commentaires</u> : Néant				

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P18	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	73	Plancher Colle carrelage	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P19	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	74	Mur(s) C Colle faience	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P20	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	76	Mur(s) B Colle plinthes	OUI	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P21	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	78	Mur(s) C Joint silicone	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P22	15/11/2023	Maison 1er étage Cuisine	80	Plafond Colle dalles	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P23	15/11/2023	Maison 1er étage Dégagement	82	Sol Dalles de sol beiges	OUI	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P24	15/11/2023	Maison 1er étage Dégagement	88	Plafond Colle dalles	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P25	15/11/2023	Maison 1er étage Salle de bains	96	Mur(s) B Colle faience	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P26	15/11/2023	Maison 1er étage Salle de bains	99	Mur(s) D Joint silicone	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P27	15/11/2023	Maison Rez de chaussée EXTERIEUR HABITATION	127	Façade avant Enduit projeté	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P28	15/11/2023	Maison Rez de chaussée garage coté chaufferie	129	Conduit(s) de fumées Enduit ciment	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P29	15/11/2023	Maison 1er étage Pièce Principale	130	Mur(s) B Enduit	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				
P30	15/11/2023	Maison 2ème étage Combles Sous pentes de toiture	132	Conduit(s) Enduit ciment	Non	
		<u>Commentaires</u> : Néant				

Amianté = ? : En attente de résultats d'analyse

EN ATTENTE DE REGLEMENT RAPPORT PROVISOIRE

RAPPORT ANALYSE



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : NEWTON Cabinet Agenda - Centre Inovia 1435, Boulevard Cambonne 60400 NOYON	Réf. Commande ITGA : IT0223-27733 Réf. Commande Client : RT012 20231116 084203
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/11/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 42-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4976		
Réf échantillon client : P001 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Mur(s) A Enduit Plâtreux projeté	Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4977		
Réf échantillon client : P002 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Plafond Enduit projeté	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4978		
Réf échantillon client : P003 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Mur(s) B Colle plinthes	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BIL (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4979		
Réf échantillon client : P004 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Plancher Colle carrelage	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène		
Peinture en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Carrelage	---	Non analyse	
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4980		
Réf échantillon client : P005 - Maison - Rez de chaussée - Entrée - Plancher Dalle béton	Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4981		
Réf échantillon client : P006 - Maison - Rez de chaussée - garage coté chaufferie - Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage	Description ITGA : Matériau fibreux multicolore		
Matériau fibreux multicolore	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLD
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4982		
Réf échantillon client : P007 - Maison - Rez de chaussée - garage coté chaufferie - Conduit(s) de fumées chaufferie A Enduit	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit beige		
Peinture en faible quantité non séparable + Enduit beige	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4983		
Réf échantillon client : P008 - Maison - Rez de chaussée - garage coté chaufferie - Plancher Dalle béton	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène		
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4984		
Réf échantillon client : P009 - Maison - Rez de chaussée - Local adjacent garage - Conduit(s) de fluide mur A Calorifugeage blanc	Description ITGA : Poussières en faible quantité / Matériau fibreux blanc		
Poussières en faible quantité	---	Non analysé	
▶ Matériau fibreux blanc	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FLD
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4985		
Réf échantillon client : P010 - Maison - Rez de chaussée - Montée d'escalier - Mur(s) C Colle plinthes	Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 23/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4986		
Réf échantillon client : P011 - Maison - Rez de chaussée - Pièce Principale - Mur(s) e Bande calicot	Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
▶ Peinture en faible quantité en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4987	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P012 - Maison - Rez de chaussée - Local ECS - Mur(s) C Envduit rebouchage	Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène	
► Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4988	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P013 - Maison - 1er étage - Palier - Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil	Description ITGA : Colle polymère blanche / Matiériaux gris en faible quantité / Matériaux beige en faible quantité	
► Colle polymère blanche + Matiériaux gris en faible quantité non séparable + Matiériaux beige en faible quantité non séparable	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4989	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P014 - Maison - 1er étage - Palier - Sol Dalles de sol blanches	Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Matiériaux gris en faible quantité	
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DIA
► Colle bitumineuse noire + Matiériaux gris en faible quantité non séparable	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (5)
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4990	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P015 - Maison - 1er étage - Palier - Sol Dalles de sol noires	Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire en faible quantité	
► Dalle dure cassante noire	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DIA
► Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : Description ITGA :	IT152311-4991
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P016 - Maison - 1er étage - Palier - Mur(s) A Enduit Plâtreux projeté	Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : Description ITGA :	IT152311-4992
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P017 - Maison - 1er étage - Pièce Principale - Plancher Ciment réagréage	Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	
▶ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris hétérogène non séparable	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (5)
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : Description ITGA :	IT152311-4993
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P018 - Maison - 1er étage - Cuisine - Plancher Colle carrelage	Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris en faible quantité hétérogène	
▶ Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle grise + Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Carrelage		Non analysé	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : Description ITGA :	IT152311-4994
Réf dossier client : Réf échantillon client :	P019 - Maison - 1er étage - Cuisine - Mur(s) C Colle faience	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : NBI (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT P020 - Maison - 1er étage - Cuisine - Mur(s) B Colle plinthes	Réf échantillon ITGA : Description ITGA : IT152311-4995	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige	META (A) le 23/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB
Peinture en faible quantité non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 23/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT P021 - Maison - 1er étage - Cuisine - Mur(s) C Joint silicone	Réf échantillon ITGA : Description ITGA : IT152311-4996	
Matériaux souple incolore non séparable + Matériaux gris en faible quantité non séparable	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT P022 - Maison - 1er étage - Cuisine - Plafond Colle dalles	Réf échantillon ITGA : Description ITGA : IT152311-4997	
Colle beige + Matériaux blancs en faible quantité non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB (5)
Matériaux en polystyrène blanc	---	Non analysé	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT P023 - Maison - 1er étage - Dégagement - Sol Dalles de sol beiges	Réf échantillon ITGA : Description ITGA : IT152311-4998	
Dalle dure cassante beige	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DIA
Colle bitumineuse noire + Matériaux gris en faible quantité non séparable	MOLP le 22/11/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FLD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-4999		
Réf échantillon client : P024 - Maison - 1er étage - Dégagement - Plafond Colle dalles	Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Matériau en polystyrène blanc		
Colle beige en faible quantité	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : EWB
Matériau en polystyrène blanc	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-5000		
Réf échantillon client : P025 - Maison - 1er étage - Salle de bains - Mur(s) B Colle faience	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche en papier		
Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche avec couche en papier non séparable Carrelage	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Matériau souple blanc + Matériau beige en faible quantité non séparable	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-5001		
Réf échantillon client : P026 - Maison - 1er étage - Salle de bains - Mur(s) D Joint silicone	Description ITGA : Matériau souple blanc / Matériau beige en faible quantité		
Matériau souple blanc + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DIA (5)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-5002		
Réf échantillon client : P027 - Maison - Rez de chaussée - EXTERIEUR HABITATION - Façade avant Enduit projeté	Description ITGA : Peinture / Enduit compact blanc / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit compact blanc non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-27733 EN DATE DU 23/11/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-5003		
Réf échantillon client : P028 - Maison - Rez de chaussée - garage côté chauffée - Conduit(s) de fumées Enduit ciment	Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène		
► Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-5004		
Réf échantillon client : P029 - Maison - 1er étage - Pièce Principale - Mur(s) B Enduit	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau marron en faible quantité en vrac		
► Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (4)
Réf dossier client : 2023-10-1618 - MAIRIE DE GOLANCOURT - Place Edouard Vasseux - Maison Assistantes Maternelle - 60640 GOLANCOURT	Réf échantillon ITGA : IT152311-5005		
Réf échantillon client : P030 - Maison - 2ème étage - Combles Sous pentes de toiture - Conduit(s) Enduit ciment	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit compact gris hétérogène		
► Peinture en faible quantité non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/11/2023 Nombre de préparations : Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CTP (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (μm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 μm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M: Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature, elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Planche photographique




PRLV n° 1 sur Mur(s) A Enduit Platreux projeté / A




PRLV n° 2 sur Plafond Enduit projeté



PRLV n° 3 sur Mur(s) B Plaques de plâtre / B

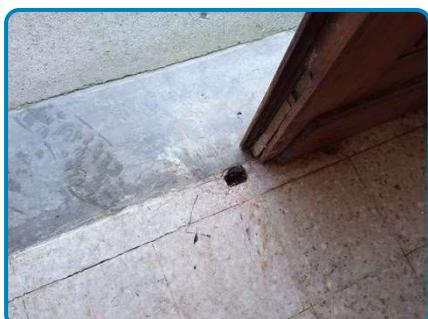

PRLV n° 4 sur Plancher Colle carrelage

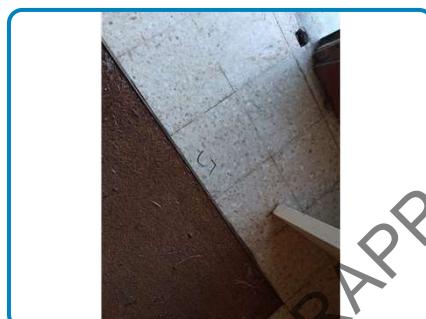


PRLV n° 5 sur Plancher Dalle béton



PRLV n° 6 sur Conduit(s) de fluide mur A
Calorifugeage / A



PRLV n° 7 sur Conduit(s) de fumées
chaufferie A Enduit rebouchage blanc / A

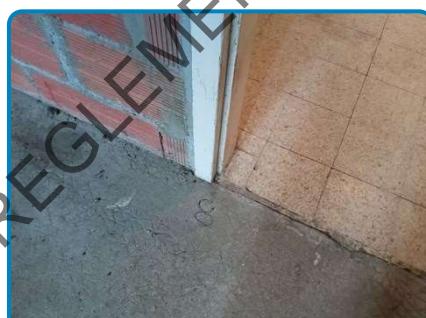

PRLV n° 8 sur Plancher Dalle béton



PRLV n° 28 sur Conduit(s) de fumées
Enduit ciment / Conduit




PRLV n° 9 sur Conduit(s) de fluide mur A
Calorifugeage blanc / A



PRLV n° 10 sur Mur(s) C Colle plinthes / B




PRLV n° 11 sur Mur(s) e Bande calicot / E

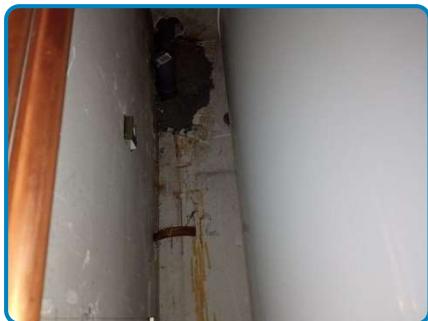

PRLV n° 12 sur Mur(s) C Envduit rebouchage / C




PRLV n° 27 sur Façade avant Enduit projeté / Façade ava

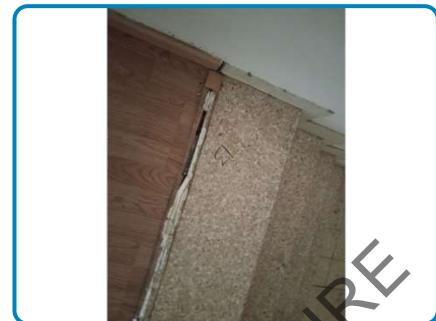


PRLV n° 13 sur Sol Colle grise et blanche fixation barre de seuil



PRLV n° 14 sur Sol Dalles de sol blanches
PRLV n° 15 sur Sol Dalles de sol noires

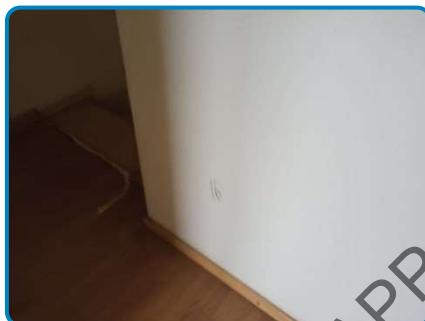


PRLV n° 16 sur Mur(s) A Enduit Platreux projeté / A

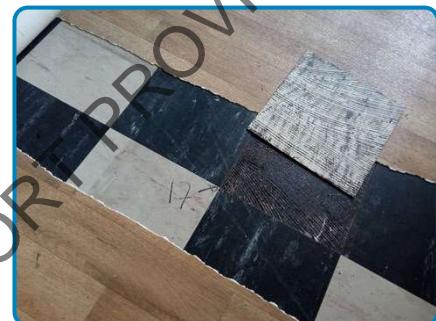

PRLV n° 17 sur Plancher Ciment réagréage




PRLV n° 29 sur Mur(s) B Enduit / B

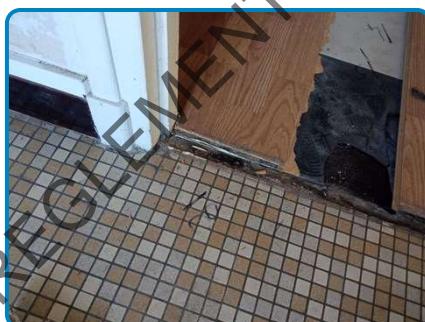

PRLV n° 18 sur Plancher Colle carrelage



PRLV n° 19 sur Mur(s) C Colle faience / C

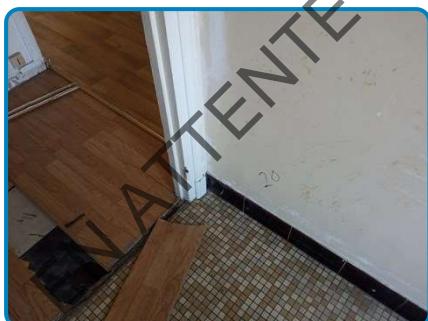


PRLV n° 20 sur Mur(s) B Colle plinthes / B



PRLV n° 21 sur Mur(s) D Joint silicone / D




PRLV n° 22 sur Plafond Colle dalles

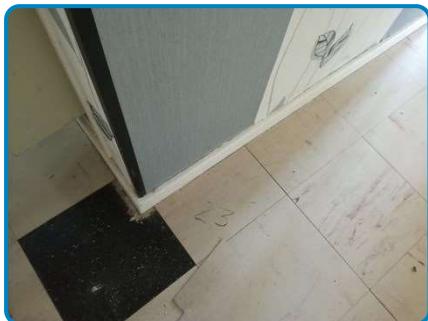

PRLV n° 23 sur Sol Dalles de sol beiges



PRLV n° 24 sur Plafond Colle dalles

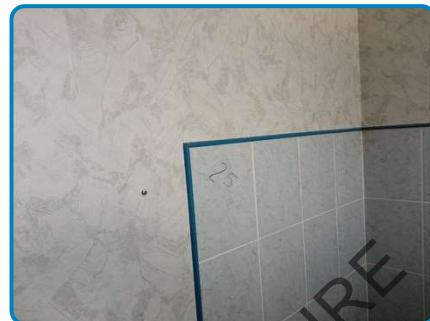




PRLV n° 25 sur Mur(s) B Colle faience / B










PRLV n° 26 sur Mur(s) D Joint silicone / D



PRLV n° 30 sur Conduit(s) Enduit ciment / Conduit

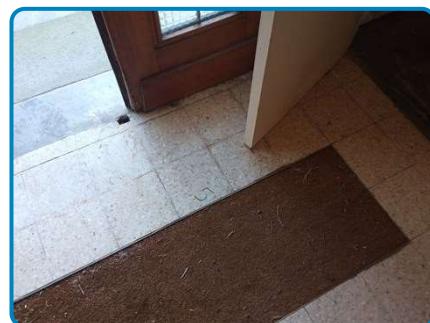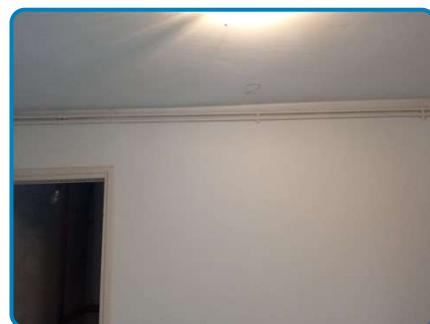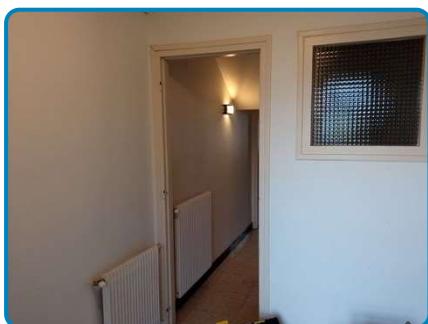

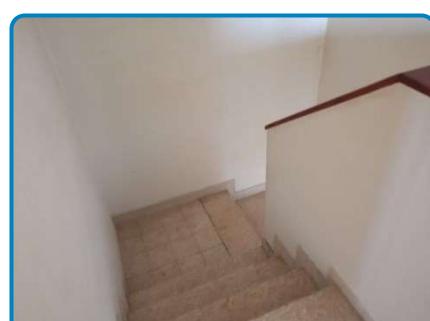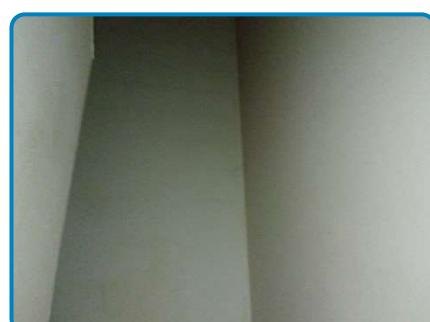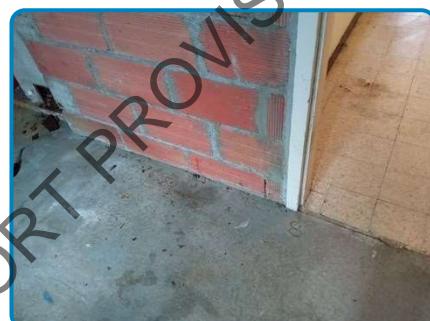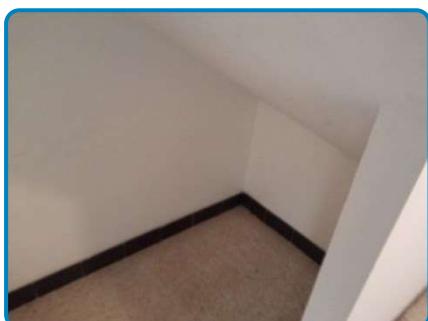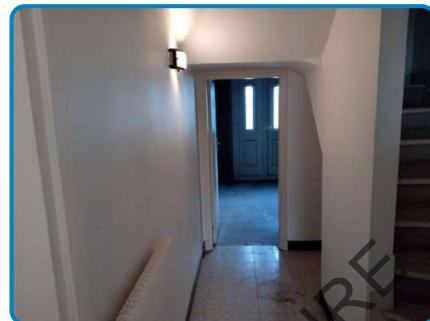

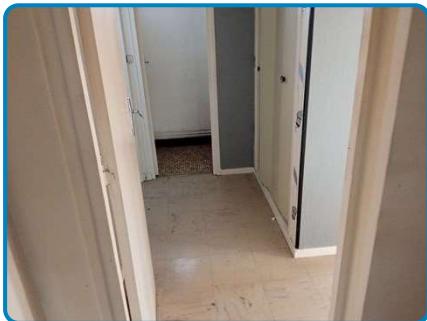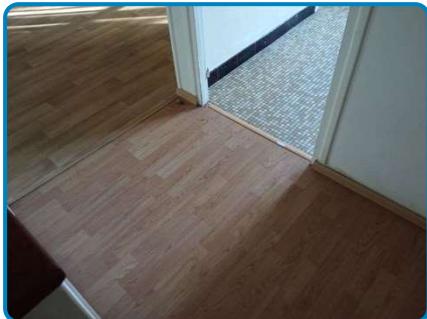



EN ATTENTE DE REGLEMENT RAPPORT PROVISOIRE

Attestation d'assurance

RESPONSABILITÉ CIVILE ENTREPRISE

AXA

AXA France IARD, atteste que : **NEWTON**
Maison Julie MAUPIN-EDANGE
20 rue du Tuilier
03200 VILLEUR-ALMONT

Bénéficiaire du contrat n° **1075853504** souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pénales de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du résultat de l'exercice des activités garanties par ce contrat.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaction des obligations légales édictées par l'ordonnance n° 2003 - 655 du 11 juillet 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R.271-1 à R.271-4 et L.271-4 à L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pénales de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourrir à l'égard d'autrui du fait de l'activité, telles que décrites dans les conditions particulières, à savoir :

Sont couvertes par les garanties suivantes, sous réserve que les conditions de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

- Relevage liste A et B, constitution de dossier et de DPA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits concernant de l'amiante, relevage liste C, relevage avec travaux immobiliers lourds, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de genre civil (amiante AVEC mention)
- Conseil de diagnostic et d'évaluation des plombs (CREP), parties privatives et parties communes
- Relevage de plomb avant travaux
- Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments avant et après travaux
- Relevage et attestation de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées
- Conseil et étude en rénovation énergétique sans mise en œuvre des préconisations
- Audit énergétique réglementaire de bâtiments ne comportant qu'un seul logement
- Measuring of the energy consumption
- Measuring of the habitability - Relieve of surfaces
- Plans and croquis à l'exclusion de toute activité de conception
- Relevé de cotés pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitat
- Relevage de renouvellement immuable PERVAL / Bien
- Etat des lieux local
- Constat logement défectueux
- Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité
- Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations
- Installation de détecteurs de fumée
- Diagnostic télétravail
- Diagnostic de performance énergétique
- Assistance et formation des formations arguées au phénomène de mouvement de terrain différentiel
- Etat des sols sponces sérénites (ENSA)
- Etat des risques et pollutions (ERP)
- Constat sécurité piscine
- Millèmes de responsabilité, tantéries de charges
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Assainissement autonome
- Assainissement collectif
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les lieux d'habitation ou recevant du public
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les lieux d'habitation ou recevant du public

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assuré au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 1^{er} avril 2023 au 1^{er} janvier 2024, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Établie à PARIS LA DEFENSE, le 14 mars 2023, pour la Société AXA

Julie Maupin-Edange

AXA France IARD SA
Société universitaire capitalisé de 251 199 030 Euros
Sireg social : 813. Terrasse de l'Arche - 62757 Noyelles Cedex 722 037 440 R.C.S. Noyelles
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 037 440
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 281-C CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

ATTESTATION

Certifications

CERTIFIÉ
abcidia
opérateur de diagnostics immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

SPINELLI Frédéric
sous le numéro 13-364

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/> Amiante sans mention	Prise d'effet : 23/05/2022	Validité : 22/05/2029
<input checked="" type="checkbox"/> Amiante avec mention	Prise d'effet : 23/05/2022	Validité : 22/05/2029
<input checked="" type="checkbox"/> DPE individuel	Prise d'effet : 16/11/2018	Validité : 15/11/2025
<input checked="" type="checkbox"/> DPE tous types de bâtiments	Prise d'effet : 16/11/2018	Validité : 15/11/2025
<input checked="" type="checkbox"/> Gaz	Prise d'effet : 14/10/2018	Validité : 10/10/2025
<input checked="" type="checkbox"/> CREP	Prise d'effet : 11/10/2018	Validité : 10/10/2025
<input checked="" type="checkbox"/> Électricité	Prise d'effet : 11/10/2018	Validité : 10/10/2025

13-364 - v6 - 18/10/2023

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06
ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bât. A6 - 4^{me} étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

EN ATTACHEMENT RÉGLEMENT DE PROVISORIAL

ENR20 V10 du 02 décembre 2022

Attestation d'indépendance

« Je soussigné Julie MAUPIN-EDANGE, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
 - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
 - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »